BEST AVAILABLE COPY

公開実用平成 1-152202 ⋅

⑩ 日本国特許庁(JP)

@実用新案出願公開

母 公開実用新案公報(U)

平1-152202

®Int. Cl. ⁴

識別配号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)10月20日

G 01 B G 01 D H 01 C 7/30 C-8505-2F C-8104-2F B-7303-5E

5/16 10/32 10/36

7303-5m審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

60考案の名称

回転角検出器

顧 昭63-48326 包実

昭63(1988) 4月12日 20出

個考 案 者 井 上

和 明 愛知県大府市朝日町6丁目1番地 住友建機株式会社名古

屋工場内

住友建機株式会社 の出 願 人

東京都千代田区神田錦町1丁目21番地

弁理士 大 醬 外1名 砂復 代理人

- 1. 考案の名称
 - 回転角検出器
- 2. 実用新案登録請求の範囲

回転型ポテンショメータの回転軸に周面上にカム突起を備えた円板状カムプレートを固着し、該カムプレートの突起に対応して回転型ポテンショメータが電気的有効角を外れる範囲をカバーして作動するマイクロスイッチを設け、該マイクロスイッチをではポテンショメータの信号出れる様にしたことを特徴とする回転角検出器。

- 3.考案の詳細な説明
- (産業上の利用分野)

本考案は回転角検出器に関するものである。

(従来技術)

回転角の検出器として回転型ポテンショメータがしられている。これはアナログ値で絶対位置が 検出でき安価ですぐれているが、不感帯がありこ の部分で不安定となり、誤動作をひき起すことが

15

公開実用平成 1-152202 ⋅

ある。即ち回転型ポテンショメータは電気的有効 角が350~355度位で、残りの5~10度の 間は出力が不安定となり、360度の回転位置検 出には通常不向きである。

又別の検出器としてロータリーエンコーダによるものは、パルス出力の為、後処理が複雑になる 欠点がある。上記 2 つ以外の検出器もあるが、非常に高価なものであった。

(考案により解決しようとする課題)

従来技術の問題点に鑑み、360°の回転角検出が可能な検出器を安価に提供することを目的とするものである。

(考案による課題の解決手段)

回転型ポテンショメータの回転軸に周面上にカム突起を備えた円板状カムプレートを固着し、該カムプレートの突起に対応して回転型ポテンショメータが電気的有効角を外れる範囲をカバーして、作動するマイクロスイッチを設け、該マイクロスイッチの作動中はポテンショメータの他のいずれかの増子と短絡さ



れる様にした。

(実施例)

1は本考案に係る回転型ポテンショメータである。2は該ポテンショメータ1にねじ7で固着したブラケットである。3はカムプレートで、止めねじ4によって回転型ポテンショメータ1の回転軸1aに固着されている。5はマイクロスイッチがは1aに固着されている。5はマイクロスイッチがは円板状をなる、イッチである。カムプレート3は円板状をなる、イッチである。カムプレート3は円板状をなる、その周面上にマイクロスイッチがと接する。23aが設けられている。

(作用)

回転型ポテンショメータ1は第3図に示す如く、 両端に一定の電圧Vを加え、信号電圧SIGを記 録すると、第4図の実験(a)のごとく電気的有効 角を外れたところで(第4図A)不安定となり、 回転方向の検出が困難となる。

これに対し本考案に於ては、不安定領域Aの僅か手前でカムプレート3の突起3aがマイクロスイッチ5に接し、第3図の如く信号出力SIGをポ

公開実用平成 1-152202⋅

テンショメータ1の電源端子の片側と短絡させる。 しかしさらに回転を続けると、不安定領域Aを使か過ぎたところでカムプレート3の突起3aはマイクロスイッチ5から離れ、短絡を中止する。このように不安定領域Aで信号出力SIGは電源不知のようにのである。 とならず、マイクロスイッチ5の作動中の知なたのは、マイクロスイッチ5の作動中の知りにならば、マイクロないが、知い回転角の不要合いが、知い回転角の不要合いが、不安にとないのは、不安にとないのは、不安にとないのように全くかけ離れた角度と誤認することはない。(効果)

回転型ポテンショメータの回転軸に周面上に突起を備えた円板状カムプレートを固着し、このカムプレートの突起に対応して回転型ポテンショメータが電気的有効角を外れる範囲をカバーして作動するマイクロスイッチを設け、マイクロスイッチをの作動中はポテンショメータの他のいずれかの端子と短絡される様にした。

このように安くて後処理の容易な回転型ポテン



ショメータに、簡単な改良を加えることにより、 360度のエンドレス検出が実用上問題なくでき るようになった。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本考案に係る回転角検出器。

第2図は第1図のⅡ矢視側面図。

第3回は本考案に係る検出器の配線図。

第4図は本考案検出器と、従来型ポテンショメ - タとの作動を比較するグラフ。

図において;

回転型ポテンショメータ 1

回転軸 la

2 ブラケット

3 カムプレート 3a 突起

止めねじ 4

5 マイクロスイッチ

ねじ 6


7 ねじ

> 以 上


出願人住友建機株式会社 復代理人 弁理士 大 楀 勇

公開実用平成 1-152202·

第 | 図

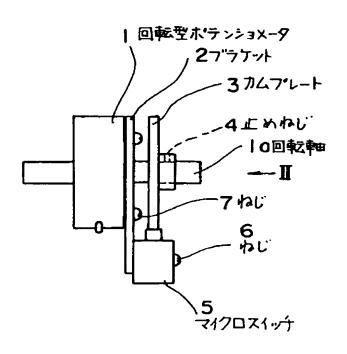


第2図

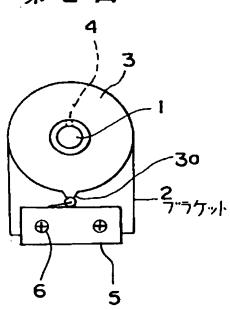


20.

出願人 住友建機株式会社復代理人 弁理士 大 榔 勇

第3図

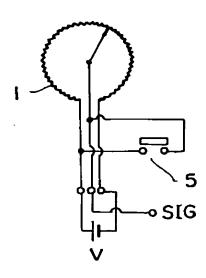

第4 図

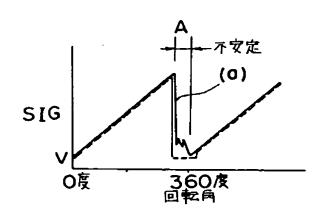

21

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☑ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
\square LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.